

リリースノート

Revolabs Executive Elite

※複数の Executive Elite をシンクして 1 つのシステムとして運用する場合は、ファームウェアバージョンを統一してご使用ください。

Firmware Version: 1.1.8.608 2018 年 4 月リリース。

このファームウェアでは幾つかの機能追加と不具合修正が行われています。

概要	詳細
PHS の検出機能	構内 PHS(自営 PHS)の電波を検出した際、PHS が優先されるようになりました。詳細は取扱説明書(追補版)をご参照ください。
オーディオデフォルト設定の変更	このバージョンからデフォルト設定が SD モード/No Back Channel Audio に変更しました。しかし”Factory Default”を選択すると HD モード/No Back Channel Audio に変わります。

Firmware Version: 1.1.7.594 日本でのリリース無し

このファームウェアでは幾つかの機能追加と不具合修正が行われています。

概要	詳細
ファームウェアのアップデート後にフロントパネルが反応しない	稀にファームウェアをアップデートした直後、フロントパネルが反応しなくなり、手動で再起動が必要となる不具合の修正。
アンテナとベースユニットの接続が確立しない	稀にベースユニットを再起動した際、アンテナとの接続が確立しないため、手動で再起動が必要となる不具合の修正。
AVB 接続でシングルチャンネルと 4/8 チャンネルストリームのサポート	シングルチャンネルストリームに加え、Executive Elite4 は一つのストリームで 4 つのオーディオをサポートし、Executive Elite8 ではひとつのストリームで 8 つのオーディオをサポートしました。2 つのモードはフロントパネルから切替えることができます。

Firmware Version: 1.1.6.586 2017 年 8 月リリース。

このファームウェアでは幾つかの機能追加と不具合修正が行われています。

概要	詳細
Elite4 と Elite2 に対応	Executive Elite4/2 に対応しました (Executive Elite2 は日本未発売)。 Executive Elite8 に関しては V1.1.6.575 と内容の変更はありません。

※Firefox による Revo Cloud アクセス時の不具合が確認されています。修正バージョンは近日公開予定です。
(Revo Cloud 機能は日本未対応ですので、本体のご使用には問題ございません。)

Firmware Version: 1.1.6.575 2017 年 7 月リリース。

このファームウェアは Executive Elite8 専用のファームウェアです。Executive Elite4 と Executive Elite2 ではお使いいただけません。

このファームウェアでは幾つかの機能追加と不具合修正が行われています。

概要	詳細
AVB ネットワークでの PTP グランドマスター検出	Netgear 社製のスイッチを使用した AVB ネットワークにおいて、稀に PTP グランドマスター同期に失敗する不具合を修正しました。
ミュートボタンの動作不具合	バッテリー残量が少ない場合、ミュートボタンが正しく動作しない不具合を修正しました。
バッテリー充電	充電電池を非充電電池と認識し、充電されない不具合を修正しました。
音声が出力されない	マイクは緑の LED 点滅 (設定によっては点灯) にも関わらず音声が出力されなくなる不具合を修正しました。
クロック同期 (Clock Tune) の精度向上	Auto Tune 機能により、内部クロックの許容値を狭めることで、同期精度を向上しました。
マイクシャットダウンの改善	バッテリーの電圧降下に伴い、もしくはバッテリー残量が 2% 以下になることで自動的にマイクをシャットダウンする機能を修正し、精度を向上させました。

Firmware Version: 1.1.6.543 2017 年 1 月リリース。

このファームウェアでは幾つかの機能追加と不具合修正が行われています。

概要	詳細
LED 点灯状態変更によるミュートボタンの反応不具合	ミュートボタンが正しく働くよう修正し、ミュートステータスも正しく表示するよう修正しました。
Cisco 社 Catalyst スイッチの AVB 実装への対応	Cisco 社 Catalyst スイッチによる AVB 実装に対応しました。

Firmware Version: 1.1.6.535 2016年11月リリース。

このファームウェアでは幾つかの機能追加と不具合修正が行われています。

概要	詳細
本体再起動後、マスターとスレーブでミュート状態が同期されない	ミュート状態が同期されるように修正しました。
フロントパネルから DHCP を設定してもネットワーク設定が変わらない	自動再起動前にシステムからネットワーク設定を変更するかどうかの確認画面が出るよう修正しました。
Biamp Tesira Forte とミュート連動機能がマイク 9-16 で動作しない	Biamp Tesira Forte のマイク 9-16 で反映されるようメッセージを送るよう修正しました。
再起動後、アンテナの認識に通常より時間がかかる	認識時間を短縮するため、アンテナの認識方法を再設計しました。

Firmware Version: 1.1.6.501 2016年8月リリース。

このファームウェアでは幾つかの機能追加と不具合修正が行われています。

概要	詳細
Yamaha MRX-7D 対応	MRX7-D と接続することで、MRX7-D のミュートコントロールが可能です。Web GUI のドロップダウンメニューから MRX7-D を選択できます。
ネットワーク設定の不一致	ごく稀にフロントパネルと Web GUI で out of sync、もしくは異なる DHCP 情報が表示される不具合を修正しました。
ファームウェアアップデート中のプログレスバー表示	Web GUI からファームウェアをアップデートする際、進行状況が表示されるようになりました。
設定インポートの制限	以前のファームウェアでは、インポートに関連のない、システムに依存した設定がエクスポート、インポートされていましたが、これらの設定はインポートされないようになりました。
Elite マイクロフォンの自動再起動	Elite マイクロフォンをぶつける、もしくは手で叩くなど衝撃を与えると、バッテリーがケースの中で動いてしまい、電源が切れることがあります。このファームウェアでは、電源が切れた場合でも自動的に再起動するようになりました。
LED 点灯パターンの追加	マイクロフォンをミュートすると LED が消灯し、ミュートを解除すると緑に点灯するというパターンを追加しました。
Biamp Tesira Forte ミュートコントロールがネットワーク接続で動作しない	Biamp Tesira Forte のミュートコントロールがシリアル接続、ネットワーク接続でも動作するようになりました。
AVB 対応	AVNu 認定の AVB 規格に対応しました。
大規模 AVB ネットワークでの高速接続	大規模な AVB ネットワークで状況次第でネットワークを再起動(再接続)した際に、AVB ストリームが接続に失敗する不具合を修正しました。
電源トラブルなどによる再起動後の Telnet 接続	ベースステーションが予期せぬ再起動を行った場合、Telnet が自動で接続されなかった不具合を修正しました。
静的 IP アドレス	ある環境下でベースステーションに設定した静的 IP アドレス情報を失ってしまう不具合を修正しました。

概要	詳細
フロントパネルのフリーズ	ごく稀にベースステーションのフロントパネルや他のインターフェースがフリーズしてしまい、システムにアクセスできなくなってしまう不具合を修正しました。

Firmware Version: 1.1.5.458 2015 年 11 月リリース。

このファームウェアでは幾つかの機能追加と不具合修正が行われています。

概要	詳細
Web GUI から Java の削除	Google Chrome など幾つかのウェブブラウザで Java がサポート外となったことを受け、Web GUI から Java を削除し、Java 無しで動作するようになりました。
EU 周波数帯での接続不具合	ごく稀に長時間チャージャーにセットしていたマイクロフォンがベースステーションとの再リンクに失敗する不具合を修正しました。